


Accensione

Premere il tasto ON/OFF per accendere il telecomando del display (DH)

Display principale

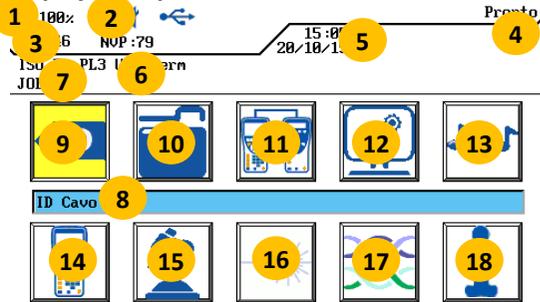

- 1 Indicatore batteria
- 2 Indicatore ricetrasmittitore
- 3 Indicatore memoria
- 4 Titolo schermo
- 5 Data e ora
- 6 Standard test
- 7 Titolo progetto attivo
- 8 Funzione selezionata
- 9 Icona ID cavo
- 10 Icona File
- 11 Icona calibrazione in campo
- 12 Icona Preferiti
- 13 Icona generatore di toni
- 14 Icona infr. strumenti
- 15 Icona Analizza
- 16 Icona fibra ottica
- 17 Icona tipo cablaggio
- 18 Icona Aiuto

Softkey



Tasti funzione



Cinque tasti funzione posizionati direttamente sotto il display consentono all'utente di selezionare l'azione di un softkey sul display dei colori.

Tasti principali



Telecomando display DH

- 1 TEST AUTOMATICO
- 2 CURSORE e INVIO
- 3 Tasti funzione F1 - F5
- 4 Esci
- 5 ON/OFF
- 6 MAIUSC
- 7 Mappa delle posizioni/file

Telecomando remoto RH

- 8 Lunghezza / Analisi
- 9 Parla / Chiama RH
- 10 Aiuto / Lingua
- 11 Tastierino alfanumerico
- 12 Luminosità
- 13 Tono/Modalità tono
- 14 Parla / Chiama DH

Informazioni generali dei requisiti sui test di collegamento

La seguente sezione descrive una configurazione tipica di test di collegamento permanente solo per cavi in rame a doppio RJ45. Per requisiti specifici per test su cavi in fibra, coassiali o di altro tipo, far riferimento al manuale utente.

Un collegamento permanente è un cablaggio di rete orizzontale di massimo 90 metri. Il collegamento permanente (indicato di seguito, da A a B) è usato per certificare l'installazione del cablaggio di rete orizzontale prima della connessione alla rete e dell'allacciamento dell'utente. Il test del collegamento permanente esclude adattatori, cordoni di connessione e ponticelli.

Configurazione del test di collegamento permanente RJ45



Configurazione del test di collegamento a canale e del collegamento permanente non RJ45

Per il test dei canali (RJ45 e non RJ45) e dei collegamenti permanenti caratterizzati da componenti non RJ45 come TERA o GG45, utilizzare adattatori di canale adeguati e cordoni di connessione anziché gli adattatori di collegamento permanente di cui sopra.

È necessario eseguire un processo di calibrazione in campo in quella modalità di test - si veda sezione 5.

Procedura di configurazione LANTEK II

La seguente procedura spiegherà nel dettaglio come configurare il dispositivo. Dopo aver completato i passaggi, è possibile iniziare a testare usando il pulsante singolo TEST AUTOMATICO sui telecomandi Display o Remoto.


Sezione 1: Configurazione Preferiti



- 1. Selezionare l'icona Preferiti, premere Invio.
- 2. Selezionare Informazioni utente e premere Invio.




- 3. Inserire le opportune informazioni che saranno aggiunte nei report dei test; premere Invio al termine.
- 4. Premere la freccia verso il basso per selezionare Test automatico Pref, premere Invio.

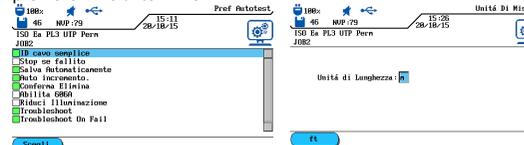


- 5. Apportare le necessarie modifiche, premere Invio.
- 6. Selezionare Unità di misura, premere Invio.




- 7. Premere F1 per scegliere tra metri e piedi, o premere Invio.
- 8. Selezionare Data e ora, premere Invio.

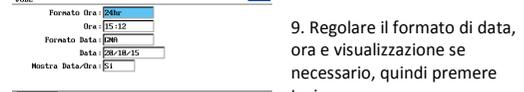

- 9. Regolare il formato di data, ora e visualizzazione se necessario, quindi premere Invio.
- 10. Premere F1 o selezionare l'icona ID cavo, premere Invio.

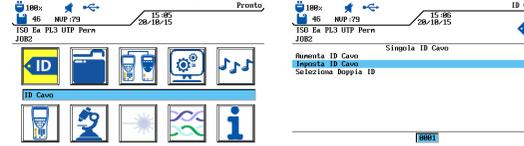


- 11. Selezionare Imposta ID cavo, premere Invio.

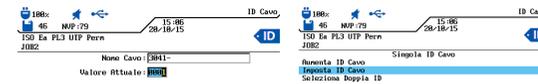


- 12. Inserire il nome cavo e il valore corrente, usare le frecce per passare da Nome cavo a Valore corrente, premere Invio.
- 13. Il display tornerà alla schermata precedente, il Valore corrente è aggiornato, premere Esci.


Sezione 3: Test memorizzati, Nome progetto e selezione

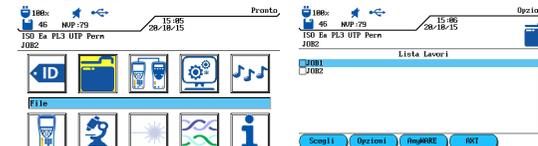

- 14. Selezionare FILE e premere Invio.
- 15. Premere F2 per Opzioni...

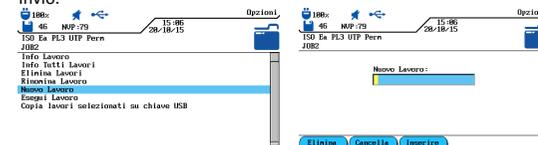

- 16. Selezionare Nuovo processo e premere Invio.
- 17. Inserire Nome processo se necessario, premere Invio.

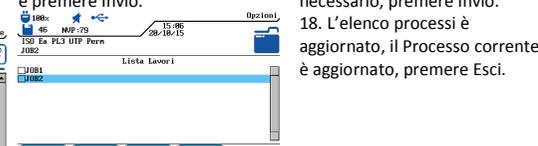

- 18. L'elenco processi è aggiornato, il Processo corrente è aggiornato, premere Esci.



- 19. Premere MAIUSC e F4 o selezionare l'icona Tipo di cavo e premere Invio.
- 20. Selezionare Perm doppio, premere Invio.



- 21. Selezionare lo Standard di test del cavo desiderato.
- 22. Se necessario, premere F3 (NVP) per regolare il valore NVP. Premere INVIO.



