


## HD9008.T17S

### Trasmettitore di umidità e temperatura con uscita RS485 MODBUS-RTU

Trasmettitore di umidità e temperatura per applicazioni nei campi HVAC, monitoraggio ambientale, stoccaggio di prodotti farmaceutici, trasporto di prodotti alimentari, automazione serre, ecc. Calcola la temperatura del punto di rugiada e la temperatura di bulbo umido. Sviluppato in un contenitore in materiale termoplastico antistatico resistente agli UV a bassa conduttività termica e alta riflessione. Uscita digitale RS485 con protocollo MODBUS-RTU. Collegamento con morsetti a vite.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Umidità</b>	
Sensore	Capacitivo
Campo di misura	0...100% UR
Risoluzione	0,1% UR
Accuratezza	$\pm 1,5\%$ (0...90% UR) / $\pm 2\%$ (90...100% UR) @ T=15...35 °C $\pm (1,5 + 1,5\% \text{ misura})\%$ @ T= restante campo
Temperatura di lavoro del sensore	-40...+80 °C
Stabilità di lungo termine	< 1% / anno
<b>Temperatura</b>	
Sensore	Pt100 1/3 DIN
Campo di misura	-40...+80 °C
Risoluzione	0,1 °C
Accuratezza	$\pm 0,2 \text{ °C} \pm 0,15\%$ della misura
Stabilità di lungo termine	0,2 °C / anno
<b>Temperatura del punto di rugiada</b>	
Sensore	Parametro calcolato dalla misura di temperatura e umidità relativa
Campo di misura	-40...+60 °C Td
Risoluzione	0,1 °C Td
Accuratezza	Vedi grafico 1
<b>Caratteristiche generali</b>	
Uscita	RS485 (1 Unit Load) con protocollo MODBUS-RTU, non isolata
Alimentazione	5...30 Vdc
Consumo	4 mA tipico @ 12 Vdc
Dimensioni	Ø 26 x 185 mm (corpo sonda, escluso passacavo)
Grado di protezione	IP 54
Temperatura/Umidità operativa	-40...+80 °C / 0...100% UR
Materiale	ASA

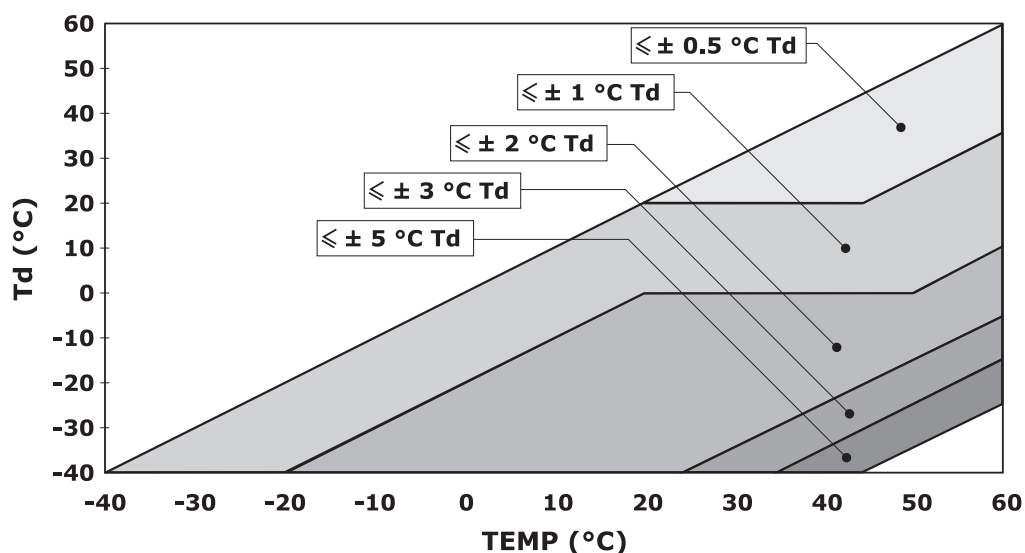


**Grafico 1 – Accuratezza della misura di punto di rugiada**

### IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE RS485 DEL TRASMETTITORE


Prima di collegare il trasmettitore alla rete RS485 è necessario assegnargli un indirizzo e impostarne i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica.

L'impostazione dei parametri si realizza collegando il trasmettitore al PC utilizzando un convertitore RS485/USB (per es. **RS48**) o RS485/RS232. Se si utilizza un convertitore RS485/USB, è necessario installare nel PC i driver USB relativi. Il trasmettitore va alimentato separatamente.

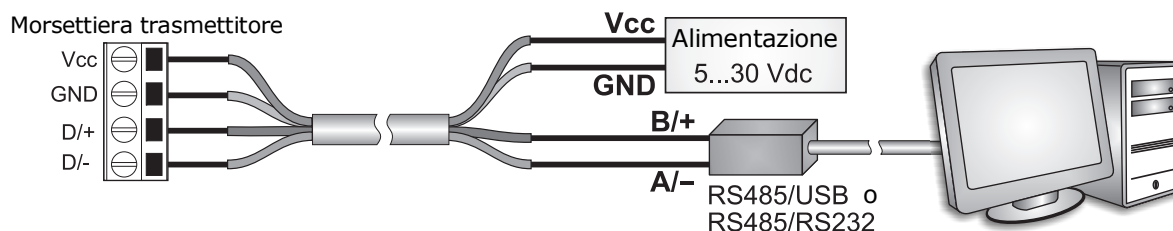

**NOTE SULL'INSTALLAZIONE DI DRIVER USB NON FIRMATI:** prima di installare driver USB non firmati nei sistemi operativi a partire da Windows 7 è necessario riavviare il PC disabilitando la richiesta della firma dei driver. Se il sistema operativo è a 64-bit, anche dopo l'installazione è necessario disabilitare la richiesta della firma dei driver a ogni riavvio del PC.

Per accedere alla morsettiera del trasmettitore procedere nel seguente modo: svitare il passacavo A, estrarre il gommino B e svitare il fondo C. Inserire il cavo attraverso i tre elementi A, B e C ed effettuare le connessioni alla morsettiera. Richiudere il tutto tenendo fisso il cavo mentre si chiude il passacavo A per evitare di torcerlo.

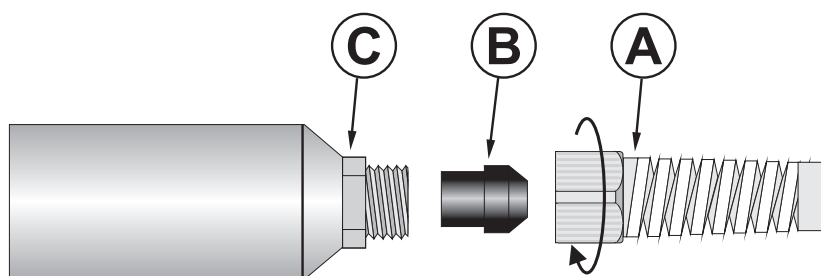

## PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

1. Partire dalla condizione trasmettitore non alimentato.
2. Avviare un programma di comunicazione seriale standard, per esempio Hyperterminal. Impostare il numero della porta COM alla quale si collega il trasmettitore, impostare il Baud Rate a 57600 e i parametri di comunicazione come segue:

Bit di dati: 8                      Parità: Nessuna                      Bit di stop: 2

3. Alimentare il trasmettitore e attendere la ricezione del carattere **&**, quindi inviare (entro 10 s dall'istante di alimentazione del trasmettitore) il comando **@** e premere il tasto **invio**.

*Nota:* se il trasmettitore non riceve il comando **@** entro 10 secondi da quando viene alimentato, si attiva automaticamente la modalità RS485 MODBUS. In tal caso è necessario togliere e ridare alimentazione al trasmettitore.

4. Inviare il comando **CAL USER ON**.

*Nota:* il comando CAL USER ON si disattiva dopo 5 minuti di inattività.


5. Inviare i comandi seriali della seguente tabella per impostare i parametri RS485 MODBUS:

Comando	Risposta	Descrizione
CMAnn	&	Imposta indirizzo RS485 a nnn Compreso tra 1 e 247. Preimpostato a 1
CMBn	&	Imposta Baud Rate RS485 n=0 ⇒ 9600 n=1 ⇒ 19200 Preimpostato a 1 ⇒ 19200
CMpn	&	Imposta modalità di trasmissione RS485 n=0 ⇒ 8-N-1 (8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop) n=1 ⇒ 8-N-2 (8 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop) n=2 ⇒ 8-E-1 (8 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop) n=3 ⇒ 8-E-2 (8 bit di dati, parità pari, 2 bit di stop) n=4 ⇒ 8-O-1 (8 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop) n=5 ⇒ 8-O-2 (8 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop) Preimpostato a 2 ⇒ 8-E-1
CMWn	&	Imposta modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 n=0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx n=1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx Preimpostato a 1 ⇒ Rispetta il protocollo

6. È possibile verificare le impostazioni dei parametri inviando i seguenti comandi:

Comando	Risposta	Descrizione
RMA	<i>Indirizzo</i>	Leggi indirizzo RS485
RMB	<i>Baud Rate</i> (0,1)	Leggi Baud Rate RS485 0 ⇒ 9600 , 1 ⇒ 19200
RMP	<i>Modalità Tx</i> (0,1,2,3,4,5)	Leggi modalità di trasmissione RS485 0 ⇒ 8-N-1 1 ⇒ 8-N-2 2 ⇒ 8-E-1 3 ⇒ 8-E-2 4 ⇒ 8-O-1 5 ⇒ 8-O-2
RMW	<i>Modalità Rx</i> (0,1)	Leggi modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx 1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx

## CONNESSIONE PER LA MODALITÀ OPERATIVA

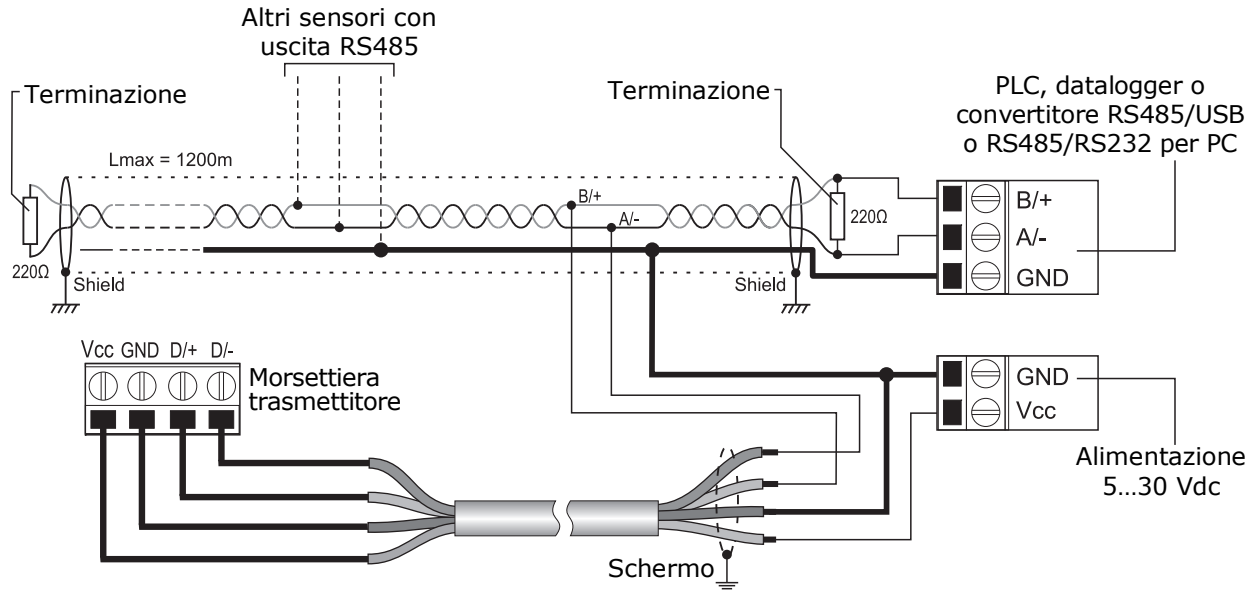

Nella connessione RS485, gli strumenti sono collegati mediante un cavo schermato con doppino attorcigliato per i segnali e un terzo filo per la massa. Alle due estremità della rete devono essere presenti le terminazioni di linea. Il numero massimo di dispositivi collegabili alla linea (Bus) RS485 dipende dalle caratteristiche di carico dei dispositivi da collegare. Lo standard RS485 richiede che il carico totale non superi 32 carichi unitari (Unit Loads). Il carico di un trasmettitore HD9008.T17S è pari a 1 carico unitario. Se il carico totale è maggiore di 32 carichi unitari, dividere la rete in segmenti e inserire tra un segmento e il successivo un ripetitore di segnale. All'inizio e alla fine di ciascun segmento va applicata la terminazione di linea.

## MODALITÀ OPERATIVA

Il trasmettitore entra in modalità RS485 MODBUS-RTU dopo 10 secondi dall'accensione. Durante i primi 10 secondi dall'accensione il trasmettitore non risponde a eventuali richieste dell'unità "master" MODBUS. Trascorsi 10 secondi, è possibile inviare richieste MODBUS al trasmettitore.

In modalità MODBUS è possibile leggere i valori misurati dal trasmettitore mediante il codice funzione 04h (Read Input Registers). La tabella seguente elenca le informazioni disponibili con il relativo indirizzo di registro:

Indirizzo	Grandezza	Formato
0	Temperatura in °C (x10)	Intero 16 bit
1	Temperatura in °F (x10)	Intero 16 bit
2	Umidità relativa in % (x10)	Intero 16 bit
3	Temperatura del punto di rugiada in °C (x10)	Intero 16 bit
4	Temperatura del punto di rugiada in °F (x10)	Intero 16 bit
5	Temperatura di bulbo umido in °C (x10)	Intero 16 bit
6	Temperatura di bulbo umido in °F (x10)	Intero 16 bit
5	Registro di stato bit 0 = 1 ⇒ misura temperatura in errore bit 1 = 1 ⇒ misura umidità in errore bit 2 = 1 ⇒ calcolo temperatura del punto di rugiada in errore bit 3 = 1 ⇒ errore nei dati di configurazione bit 4 = 1 ⇒ errore nella memoria di programma bit 5 = 1 ⇒ calcolo temperatura di bulbo umido in errore	Intero 16 bit

## INSTALLAZIONE

Per l'installazione a parete, sono disponibili i supporti HD9008.21.1 (distanza dalla parete 250 mm) e HD9008.21.2 (distanza dalla parete 125 mm).

Per l'installazione in ambiente esterno, utilizzare lo schermo ad anelli HD9007A-1 o HD9007A-2 per proteggere il trasmettitore dalle radiazioni solari, dalla pioggia e dal vento.

## CALIBRAZIONE DELL'UMIDITÀ RELATIVA

Il trasmettitore esce di fabbrica già calibrato e pronto all'uso. È possibile eseguire la calibrazione periodica del sensore di umidità relativa nei due punti 33% e 75% UR.

Non è prevista alcuna calibrazione per il sensore di temperatura.

Prima di avviare l'operazione di calibrazione è conveniente **verificare**, con l'ausilio delle soluzioni sature a 75,4%UR e 33% UR se è necessaria una nuova taratura: solo se si riscontra un errore di qualche punto di umidità in uno dei due punti di taratura, si può procedere con la calibrazione.

La calibrazione deve essere eseguita a una temperatura compresa tra 18 e 30 °C.

La procedura di calibrazione cancella i dati della precedente taratura.

Per una corretta calibrazione del sensore, il primo punto deve essere a 75% UR e il secondo punto a 33% UR.

### Operazioni preliminari alla taratura

Controllare che all'interno della camera contenente le soluzioni saline sature, siano presenti contemporaneamente:

- sale allo stato solido,
- soluzione liquida o sale bagnato, soprattutto per la soluzione a 75% UR.

Lo strumento e le soluzioni sature da impiegare per tale operazione vanno posti in un ambiente a temperatura stabile per l'intero periodo della calibrazione. Attendere almeno un paio d'ore a temperatura stabile in modo tale che lo strumento e le soluzioni sature raggiungano l'equilibrio termico con l'ambiente prima di iniziare la procedura di calibrazione. Per una buona taratura è fondamentale che la sonda e la soluzione siano alla stessa temperatura. Si tenga presente che il materiale plastico è un cattivo conduttore di calore.

Per configurare le uscite analogiche, procedere come segue:

1. Svitare la griglia di protezione della sonda e il tappo di chiusura della soluzione satura.  
*Nota:* talvolta all'interno della camera di misura si forma del liquido, in tal caso asciugarlo con una carta assorbente pulita. Per prolungare la vita delle soluzioni sature, è importante che le soluzioni rimangano aperte lo stretto tempo necessario a introdurre il sensore.
2. Avvitare la sonda al contenitore della soluzione satura. Evitare qualsiasi contatto dell'elemento sensibile con le mani o altro oggetto o liquidi.
3. Una volta introdotto il sensore, attendere almeno 30÷45 minuti.
4. Collegare il trasmettitore al PC (tramite un convertitore RS485/USB o RS485/RS232).
5. Avviare un programma di comunicazione seriale standard, per esempio Hyperterminal. Impostare il numero della porta COM alla quale si collega il trasmettitore, impostare il Baud Rate a 57600 e i parametri di comunicazione come segue:

Bit di dati: 8

Parità: Nessuna

Bit di stop: 2

6. Partire dalla condizione trasmettitore non alimentato. Alimentare il trasmettitore e attendere la ricezione del carattere **&**, quindi inviare (entro 10 s dall'istante di alimentazione del trasmettitore) il comando **@** e premere il tasto **invio**.

*Nota:* se il trasmettitore non riceve il comando **@** entro 10 secondi da quando viene alimentato, si attiva automaticamente la modalità RS485 MODBUS. In tal caso è necessario togliere e ridare alimentazione al trasmettitore.

7. Inviare il comando **S0** per leggere la temperatura misurata dalla sonda.
8. Leggere nella tabella di corrispondenza umidità relativa-temperatura della soluzione satura il valore di umidità relativa corrispondente alla temperatura misurata. Per la soluzione 75% UR la tabella è la seguente:

Temp. °C	HD75
10	75,67
15	75,61
20	75,47
25	75,29
30	75,09
35	74,87
40	74,68
45	74,52
50	74,43

9. Inviare il comando **CAL START**.

*Nota:* il comando CAL START si disattiva dopo 5 minuti di inattività.

10. Inviare il comando seriale **CHAnnnn**, dove nnnn è il valore precedentemente letto nella tabella della soluzione satura. Il valore è scritto senza punto decimale (es.: indicare 7547 se il valore letto nella tabella è 75,47%) e deve essere compreso tra 7300 (73,00%) e 7700 (77,00%). Il trasmettitore risponde con **&|** se il comando è ricevuto correttamente.
11. Rimuovere la sonda dalla soluzione satura a 75% UR e avvitare alla soluzione satura a 33% UR.
12. Una volta introdotto il sensore, attendere almeno 30÷45 minuti.
13. Inviare il comando **S0** per leggere la temperatura misurata dalla sonda.
14. Leggere nella tabella di corrispondenza umidità relativa-temperatura della soluzione satura il valore di umidità relativa corrispondente alla temperatura misurata. Per la soluzione 33% UR la tabella è la seguente:

Temp. °C	HD33
10	33,47
15	33,30
20	33,07
25	32,78
30	32,44
35	32,05
40	31,60
45	31,10
50	30,54

15. Inviare il comando **CAL START**.

*Nota:* il comando CAL START si disattiva dopo 5 minuti di inattività.

16. Inviare il comando seriale **CHBnnnn**, dove nnnn è il valore precedentemente letto nella tabella della soluzione satura. Il valore è scritto senza punto decimale (es.: indicare 3307 se il valore letto nella tabella è 33,07%) e deve essere compreso tra 3000 (30,00%) e 3500 (35,00%). Il trasmettitore risponde con **&|** se il comando è ricevuto correttamente.
17. Riposizionare la griglia di protezione del sensore, evitando di toccare l'elemento sensibile. Chiudere immediatamente con il suo tappo, al termine dell'utilizzo, la soluzione satura impiegata.

*Nota:* conservare le soluzioni saline al buio a una temperatura intorno ai 20 °C.

## **CODICI DI ORDINAZIONE**

- HD9008.T17S** Trasmettitore di umidità e temperatura, sensore Pt100. Uscita RS485 MODBUS-RTU. Campo di misura in temperatura -40...+60 °C. Alimentazione 5...30 Vdc. Contenitore in materiale termoplastico. Dimensioni Ø26 x 185 mm. Collegamento con morsetti a vite.
- RS48** Cavo di collegamento al PC per la configurazione dei parametri MODBUS. Con convertitore RS485/USB integrato. Fili liberi dal lato strumento e connettore USB tipo A dal lato PC.
- HD75** Soluzione satura di taratura al 75% UR.
- HD33** Soluzione satura di taratura al 33% UR.
- HD9008.21.1** Supporto per sonde in verticale. Distanza parete 250 mm. Foro Ø 26 mm.
- HD9008.21.2** Supporto per sonde in verticale. Distanza parete 125 mm. Foro Ø 26 mm.
- HD9007A-1** Protezione dalle radiazioni solari a 12 anelli. Completa di staffa di supporto.
- HD9007A-2** Protezione dalle radiazioni solari a 16 anelli. Completa di staffa di supporto.

---

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Ciò può portare a delle differenze fra quanto scritto in questo manuale e lo strumento che avete acquistato. Non possiamo del tutto escludere errori nel manuale, ce ne scusiamo.

I dati, le figure e le descrizioni contenuti in questo manuale non possono essere fatti valere giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni senza preavviso.

---



Member of GHM GROUP

**DELTA OHM S.r.l.**  
**VIA G. MARCONI, 5**  
**35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALY**  
**TEL. 0039 049 89 77 150 - FAX 0039 049 63 55 96**  
**e-mail: [info@deltaohm.com](mailto:info@deltaohm.com)**  
**Web Site: [www.deltaohm.com](http://www.deltaohm.com)**

---



## HD9008.T7S

### Trasmettitore di temperatura con uscita RS485 MODBUS-RTU

Trasmettitore di temperatura sviluppato in un contenitore in materiale termoplastico antistatico resistente agli UV a bassa conduttività termica e alta riflessione. Uscita digitale RS485 con protocollo MODBUS-RTU. Collegamento con morsetti a vite.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Temperatura</b>	
Sensore	Pt100 1/3 DIN
Campo di misura	-40...+80 °C
Risoluzione	0,1 °C
Accuratezza	± 0,2 °C ± 0,15% della misura
Stabilità di lungo termine	0,2 °C / anno
<b>Caratteristiche generali</b>	
Uscita	RS485 (1 Unit Load) con protocollo MODBUS-RTU, non isolata
Alimentazione	5...30 Vdc
Consumo	4 mA tipico @ 12 Vdc
Dimensioni	Ø 26 x 185 mm (corpo sonda, escluso passacavo)
Grado di protezione	IP 54
Temperatura/Umidità operativa	-40...+80 °C / 0...100% UR
Materiale	ASA

#### IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE RS485 DEL TRASMETTITORE


Prima di collegare il trasmettitore alla rete RS485 è necessario assegnargli un indirizzo e impostarne i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica.

L'impostazione dei parametri si realizza collegando il trasmettitore al PC utilizzando un convertitore RS485/USB (per es. **RS48**) o RS485/RS232. Se si utilizza un convertitore RS485/USB, è necessario installare nel PC i driver USB relativi. Il trasmettitore va alimentato separatamente.

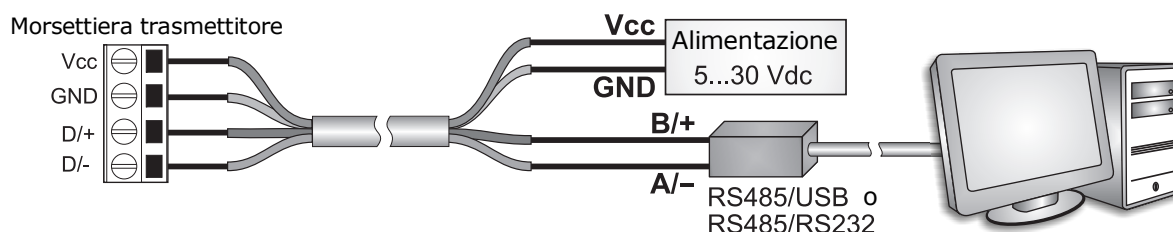

**NOTE SULL'INSTALLAZIONE DI DRIVER USB NON FIRMATI:** prima di installare driver USB non firmati nei sistemi operativi a partire da Windows 7 è necessario riavviare il PC disabilitando la richiesta della firma dei driver. Se il sistema operativo è a 64-bit, anche dopo l'installazione è necessario disabilitare la richiesta della firma dei driver a ogni riavvio del PC.

Per accedere alla morsettiera del trasmettitore procedere nel seguente modo: svitare il passacavo A, estrarre il gommino B e svitare il fondo C. Inserire il cavo attraverso i tre elementi A, B e C ed effettuare le connessioni alla morsettiera. Richiudere il tutto tenendo fisso il cavo mentre si chiude il passacavo A per evitare di torcerlo.

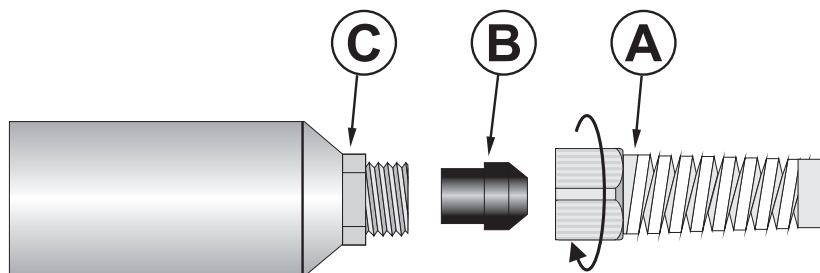

### PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

1. Partire dalla condizione trasmettitore non alimentato.
2. Avviare un programma di comunicazione seriale standard, per esempio Hyperterminal. Impostare il numero della porta COM alla quale si collega il trasmettitore, impostare il Baud Rate a 57600 e i parametri di comunicazione come segue:

Bit di dati: 8                      Parità: Nessuna                      Bit di stop: 2

3. Alimentare il trasmettitore e attendere la ricezione del carattere **&**, quindi inviare (entro 10 s dall'istante di alimentazione del trasmettitore) il comando **@** e premere il tasto **invio**.

*Nota:* se il trasmettitore non riceve il comando **@** entro 10 secondi da quando viene alimentato, si attiva automaticamente la modalità RS485 MODBUS. In tal caso è necessario togliere e ridare alimentazione al trasmettitore.

4. Inviare il comando **CAL USER ON**.

*Nota:* il comando CAL USER ON si disattiva dopo 5 minuti di inattività.


5. Inviare i comandi seriali della seguente tabella per impostare i parametri RS485 MODBUS:

Comando	Risposta	Descrizione
CMAnnn	&	Imposta indirizzo RS485 a nnn Compreso tra 1 e 247. Preimpostato a 1
CMBn	&	Imposta Baud Rate RS485 n=0 ⇒ 9600 n=1 ⇒ 19200 Preimpostato a 1 ⇒ 19200
CMPn	&	Imposta modalità di trasmissione RS485 n=0 ⇒ 8-N-1 (8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop) n=1 ⇒ 8-N-2 (8 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop) n=2 ⇒ 8-E-1 (8 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop) n=3 ⇒ 8-E-2 (8 bit di dati, parità pari, 2 bit di stop) n=4 ⇒ 8-O-1 (8 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop) n=5 ⇒ 8-O-2 (8 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop) Preimpostato a 2 ⇒ 8-E-1
CMWn	&	Imposta modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 n=0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx n=1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx Preimpostato a 1 ⇒ Rispetta il protocollo

6. È possibile verificare le impostazioni dei parametri inviando i seguenti comandi:

Comando	Risposta	Descrizione
RMA	Indirizzo	Leggi indirizzo RS485
RMB	Baud Rate (0,1)	Leggi Baud Rate RS485 0 ⇒ 9600 , 1 ⇒ 19200
RMP	Modalità Tx (0,1,2,3,4,5)	Leggi modalità di trasmissione RS485 0 ⇒ 8-N-1 1 ⇒ 8-N-2 2 ⇒ 8-E-1 3 ⇒ 8-E-2 4 ⇒ 8-O-1 5 ⇒ 8-O-2
RMW	Modalità Rx (0,1)	Leggi modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx 1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx

### CONNESSIONE PER LA MODALITÀ OPERATIVA

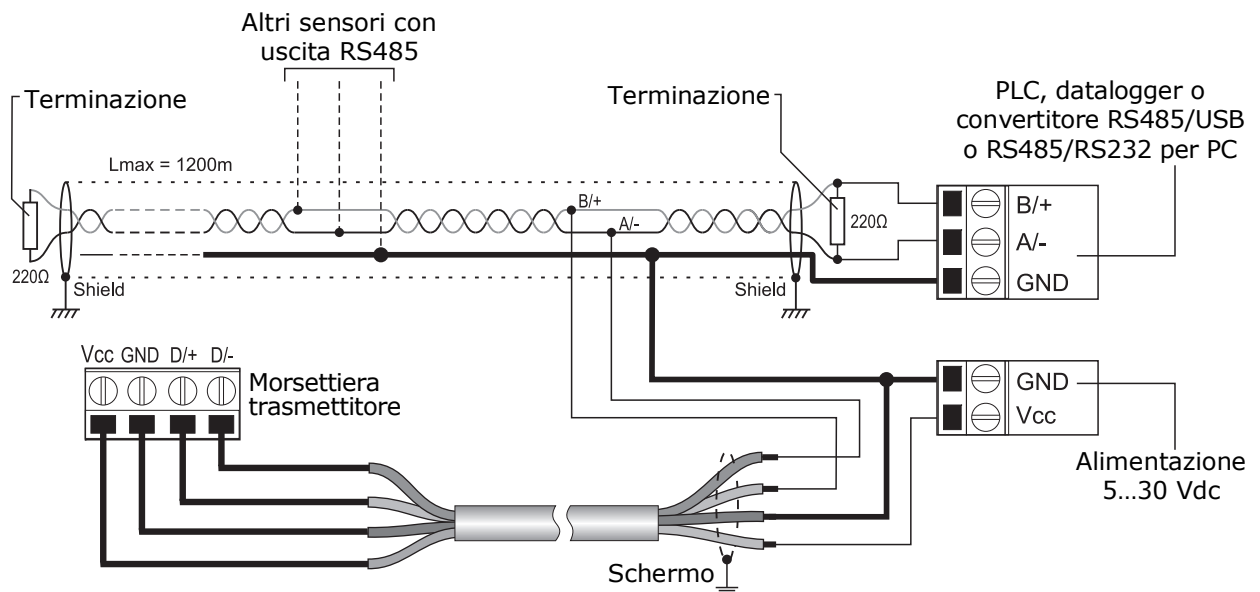

Nella connessione RS485, gli strumenti sono collegati mediante un cavo schermato con doppino attorcigliato per i segnali e un terzo filo per la massa. Alle due estremità della rete devono essere presenti le terminazioni di linea. Il numero massimo di dispositivi collegabili alla linea (Bus) RS485 dipende dalle caratteristiche di carico dei dispositivi da collegare. Lo standard RS485 richiede che il carico totale non superi 32 carichi unitari (Unit Loads). Il carico di un trasmettitore HD9008.T7S è pari a 1 carico unitario. Se il carico totale è maggiore di 32 carichi unitari, dividere la rete in segmenti e inserire tra un segmento e il successivo un ripetitore di segnale. All'inizio e alla fine di ciascun segmento va applicata la terminazione di linea.

### MODALITÀ OPERATIVA

Il trasmettitore entra in modalità RS485 MODBUS-RTU dopo 10 secondi dall'accensione. Durante i primi 10 secondi dall'accensione il trasmettitore non risponde a eventuali richieste dell'unità "master" MODBUS. Trascorsi 10 secondi, è possibile inviare richieste MODBUS al trasmettitore.

In modalità MODBUS è possibile leggere i valori misurati dal trasmettitore mediante il codice funzione 04h (Read Input Registers). La tabella seguente elenca le informazioni disponibili con il relativo indirizzo di registro:

Indirizzo	Grandezza	Formato
0	Temperatura in °C (x10)	Intero 16 bit
1	Temperatura in °F (x10)	Intero 16 bit
5	Registro di stato bit 0 = 1 ⇒ misura temperatura in errore bit 3 = 1 ⇒ errore nei dati di configurazione bit 4 = 1 ⇒ errore nella memoria di programma	Intero 16 bit

## INSTALLAZIONE

Per l'installazione a parete, sono disponibili i supporti HD9008.21.1 (distanza dalla parete 250 mm) e HD9008.21.2 (distanza dalla parete 125 mm).

Per l'installazione in ambiente esterno, utilizzare lo schermo ad anelli HD9007A-1 o HD9007A-2 per proteggere il trasmettitore dalle radiazioni solari, dalla pioggia e dal vento.

## CODICI DI ORDINAZIONE

- HD9008.T7S** Trasmettitore di temperatura, sensore Pt100. Uscita RS485 MODBUS-RTU. Campo di misura: -40...+60 °C. Alimentazione 5...30 Vdc. Contenitore in materiale termoplastico. Dimensioni Ø26 x 185 mm. Collegamento con morsetti a vite.
- RS48** Cavo di collegamento al PC per la configurazione dei parametri MODBUS. Con convertitore RS485/USB integrato. Fili liberi dal lato strumento e connettore USB tipo A dal lato PC.
- HD9008.21.1** Supporto per sonde in verticale. Distanza parete 250 mm. Foro Ø 26 mm.
- HD9008.21.2** Supporto per sonde in verticale. Distanza parete 125 mm. Foro Ø 26 mm.
- HD9007A-1** Protezione dalle radiazioni solari a 12 anelli. Completa di staffa di supporto.
- HD9007A-2** Protezione dalle radiazioni solari a 16 anelli. Completa di staffa di supporto.

---

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Ciò può portare a delle differenze fra quanto scritto in questo manuale e lo strumento che avete acquistato. Non possiamo del tutto escludere errori nel manuale, ce ne scusiamo.

I dati, le figure e le descrizioni contenuti in questo manuale non possono essere fatti valere giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni senza preavviso.

---

**Delta OHM S.r.l. a socio unico** - Via G. Marconi 5 – 35030 Caselle di Selvazzano (PD) - Italy  
Tel. +39 049 8977150 r.a. Fax +39 049 635596 e-mail: info@deltaohm.com